

Selección de consumibles para corte manual y ranurado

Los juegos de consumibles a continuación están hechos para usarse con antorchas manuales en el corte de acero al carbono, acero inoxidable y aluminio. Usar los parámetros especificados en *Tablas de corte* en la página 103 para el corte con antorchas manuales MAXPRO200 siempre que se usen los consumibles correspondientes a cada proceso.


Nota: los números de pieza de consumibles indicados encima de cada tabla de corte son para las antorchas mecanizadas en particular.

Acero al carbono


50 A
Plasma aire
Protección aire



420063

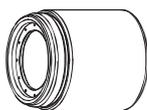


220935

 

220890



 220529




220528

50 A
Plasma O₂
Protección aire



 420063




220935



220891



 220529




220528

130 A
Plasma aire
Protección aire



 420061




220935



220892



 220488




220487


130 A
Plasma O₂
Protección aire



 420062




220935

 

220893



 220488



220487

200 A
Plasma aire
Protección aire



420058



 
220935



420044



220488



220937

200 A
Plasma O₂
Protección aire



420059



 
220935



220831



220834




220937

Ranurado 200 A
Plasma aire
Protección aire



 420067




220935



420066



 220488




220937

Operación

Ranurado 200 A
Plasma O₂
Protección aire



 420067



220935



420066



220834



 
220937

Acero inoxidable


50 A
Plasma aire
Protección aire



420063




220935

 

220890



 220529




220528

130 A
Plasma aire
Protección aire



 420061



220935



220892



220488

 


220487


130 A
Plasma N₂
Protección N₂



420061



220935

 

220892

 


220488




020415

200 A
Plasma aire
Protección aire



420058

 


220935



420044




 220488




220937

 200 A
Plasma N₂
Protección N₂



420058

 

220935



420044



220488

 


020415

Ranurado 200 A
Plasma aire
Protección aire



420067




220935



420066



 220488




220937




**CUTTER
MACHINE**

Aluminio

 50 A
Plasma aire
Protección aire



420063

 


220935



220890



 220529




220528

130 A
Plasma aire
Protección aire



 420061




220935



220892



 220488




220487

130 A
Plasma N₂
Protección N₂



 420061




220935



220892



 220488




020415

200 A
Plasma aire
Protección aire



 420058




220935



420044



 220488




220937

200 A
Plasma N₂
Protección N₂



 420058




220935



420044



 220488




020415

Ranurado 200 A
Plasma aire
Protección aire



 420067




220935



420066



 220488



220937